# 实训任务 6.2 三元催化转化器检修

### 【任务内容】

检修三元催化转化器。

### 【任务目标】

- 1、能按照维修技术标准进行规范操作;
- 2、能进行三元催化转化器的故障原因分析和初步故障诊断。

#### 【任务准备】

| 序号 | 材料名    | 规格型号    | 数量 |
|----|--------|---------|----|
| 1  | 蓄电池    |         | 1  |
| 2  | 数字式万用表 |         | 1  |
| 3  | 解码仪    | KT-600  | 1  |
| 4  | 实训车    | 起亚福瑞迪   | 1  |
| 5  | 维修手册   | 福瑞迪维修手册 | 1  |
| 6  | 工具车    | 世达工具车   | 1  |

# 【注意事项】

- 1、操作符合安全、规范化要求。
- 2、作业现场清洁、整齐、有序。
- 3、作业工单填写规范、数据准确。
- 4、正确填写处理意见。

# 【任务实施】

1、人工检查法

通过人工检查可以从一开始判断 TWC 是否有损坏。用橡皮槌轻轻敲打 TWC, 听有无"咔啦"声,并伴随有散碎物体落下。如果有

此异响,则说明 TWC 内部催化物质剥落或蜂窝陶瓷载体破碎,那么必须更换整个转换器了。如果没有上述异响,应该检查 TWC 是否堵塞。TWC 芯子堵塞是比较常见的故障,可以用下面两种方法进行。

第一种方法是检测进气歧管真空度法。将废气再循环(EGR)阀上的真空管取下,将管口塞住,避免产生虚假真空泄漏现象。将真空管接到进气歧管上,让发动机缓慢加速到 2500r/min。若真空表读数瞬间又回到原有水平(47.5~74.5kPa)并能维持15s,则说明TWC没有堵塞。否则应该怀疑是TWC或排气管堵塞。

第二种方法是检测排气背压法。从二次空气喷射管路上脱开空气泵止回阀的接头,再在二次空气喷射管路中接一个压力表。在发动机转速为 2500r/min 时观察压力表的读数,此时读数应该小于 17.24kPa,如果排气背压大于或等于 20.70kPa,则表明排气系统堵塞。若观察TWC、消声器及排气管没有外伤,则可将 TWC 出口和消声器脱开后观察压力表读数是否有变化。若压力表显示排气背压仍然较高,则为TWC 损坏:若压力表显示排气背压陡然下降,则说明堵塞发生在 TWC 出气口后面的部件。

# 2、怠速试验法

让发动机怠速运转,使用尾气分析仪测量此时的 CO 值。当发动机正常工作时候(空燃比为 14.7:1),这时的 CO 典型值为 0.5~1%,当使用二次空气喷射和 TWC 技术可以使怠速时的 CO 值接近于 0,最大不应超过 0.3%,否则说明 TWC 损坏。另外,据经验分析,怠速时候的 NOX 的排放量也能给我们一些帮助。通常在怠速时候的 NOX

数值应不高于 100ppm, 而在稳定的工况下, NOX 数值应该不高于 1000ppm, 在发动机一切正常的情况下, 而 NOX 过高就可以怀疑是 TWC 故障了。

#### 3、快怠速试验法

让发动机处于快怠速运转状态,并用转速表测量快怠速是否符合规定值。用尾气分析仪测量发动机处于快怠速状态下尾气中的 CO 和HC 含量。如果发动机性能良好,则 CO 值应该在 1.0%以下,HC 应该在 10ppm 以下。若两种数值都超标,则可临时拔下空气泵的出气软管,此时若 CO 和 HC 值不变,则可以判定 TWC 已损坏,若读数上升,而重新接上软管后又下降,则说明燃油喷射系统故障或是点火系统故障。

#### 4、稳定工况试验法

在完成基本怠速试验后进行该项试验。按照厂家规定接好汽车专用数字式转速表,使发动机缓慢加速,同时应观察尾气分析仪上的CO和HC值,当转速加到2500r/min并稳定后,CO和HC数值应有缓慢下降,并且稳定在低于或接近于怠速时的排放水平,否则怀疑是TWC损坏。这种方法不但能够对TWC是否有故障做出判断,还能有效地综合分析TWC在车辆行驶中的实际效能。这时因为TWC性能评价指标中有一项"空速特性检验",它表示了受反应气体在催化剂中的停留时间。性能差TWC尽管在低空速(如怠速)时表现出较高的转化效率,但是在高空速(如实际行驶)时的转化效率是很低的,因而不能仅凭借怠速工况评价催化剂的活性是否正常。此外,在具体

检测中,还需要注意 TWC 的空燃比特性。TWC 在过量空气系数为 1 的附近时,转换效率最高,实际使用中就需要闭环电子控制燃油供给系统和氧传感器的配合。开环时候由于无法给予精确的空燃比,转换效率仅仅有 60%左右,而闭环时平均转换效率可达 95%,因此,在对 TWC 进行怀疑的时候,也应该对电控系统和氧传感器进行相应检测。

#### 5、红外温度计测试法

这是一种比较简单的测量方法。如图 6-2-1 所示。TWC 在实际使用过程中,其出口管道温度比进口管道温度至少高出 38℃,在怠速时,其温度也相差 10%。但是若出口与入口处的温度没有差别或出口温度低于入口温度,则说明 TWC 没有氧化反应,此时应该检查二次空气喷射泵是否有故障,若没有故障,就说明 TWC 已经损坏。


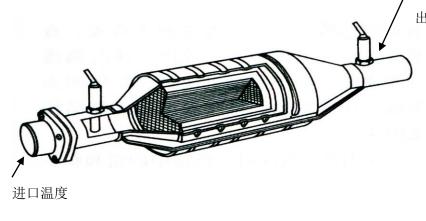


图 6-2-1 红外温度计测量

# 6、利用双氧传感器信号电压波形分析

目前,许多发动机燃油反馈控制系统中,都安装两个氧传感器。分别装载 TWC 的反应前、后两端。这种结构在装有 OBD-II 代系统的汽车上,可以有效地检测 TWC 的性能。OBD-II 诊断系统改进了 TWC 的随车监视系统,安装在 TWC 后端的氧传感器电压波动要比安

装在 TWC 前端的氧传感器电压波动少得多。这是因为运行正常的 TWC 转化 CO 和 HC 时消耗氧气。当 TWC 损坏时,其转换效率基本丧失,使前、后端的氧气值接近,此时氧传感器信号的电压波形和波动范围均趋于一致,因此,需要更换 TWC。

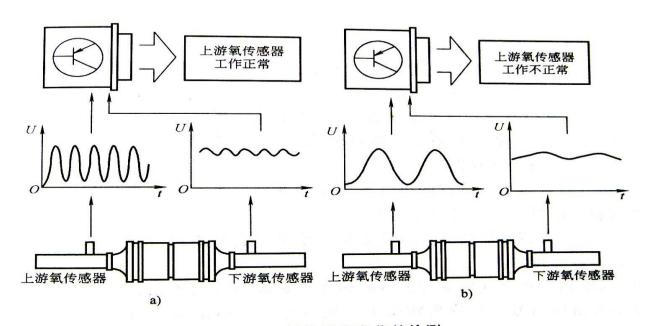

氧传感器老化的检测
a) 上游氧传感器工作正常 b) 下游氧传感器工作不正常