

项目四

1. 判断题

- () 1) 若要加工深5mm的孔，则意味着加工到终点时电极底部与工件的上表面相距5mm。
 () 2) 为了保证加工过程中排屑较好，电极冲油孔的直径可以设计得较大。
 () 3) 在电极的设计中，粗加工电极的横截面尺寸等于型腔尺寸减去放电间隙。
 () 4) 电火花加工中，型腔的面积对电极的损耗有较大影响。
 () 5) 由于“二次放电”等因素，电火花加工中型腔产生加工斜度。

2. 选择题

- 1) 电极感知完工件表面后停留在距工件表面1mm的地方，若要把工件表面设为Z的零点，则应把Z的坐标()。
 A. 置0 B. 置1mm C. 置2mm D. 置3mm
 2) 电火花加工一个较深的盲孔时，其成型尺寸一般孔口尺寸较孔底的尺寸()。
 A. 相等 B. 大 C. 小 D. 不确定
 3) 选择电火花精加工条件的主要因素是()。
 A. 表面粗糙度 B. 放电面积 C. 加工速度 D. 加工精度
 4) 选择电火花粗加工条件的主要因素是()。
 A. 放电时间 B. 放电面积 C. 加工速度 D. 加工精度
 5) 下列参数中对电火花加工速度影响最明显的是()。
 A. 脉冲宽度 B. 脉冲间隔 C. 峰值电流 D. 峰值电压

3. 问答题

- 1) 简述电极水平尺寸的确定，参考表4-4，写出表4-5、表4-6相应的电极在Z方向位置、放电间隙、该条件加工完后孔深、Z方向加工量等。

表 4-5 加工条件与底面留量对应表

加工条件 项目	C131	C130	C129	C128	C127	C126	C125
底面留量	0.305	0.23	0.19	0.14	0.11	0.07	0.0275
电极在Z方向位置	-10+0.305	-10+0.23	-10+0.19	-10+0.14	-10+0.11	-10+0.07	-10+0.0275
放电间隙	0.31	0.24	0.22	0.165	0.11	0.06	0.055
该条件加工完后孔深	-10+0.305 -0.31/2 =-9.85	-10+0.23 -0.24/2 =-9.89	-10+0.19 -0.22/2 =-9.92	-10+0.14 -0.165/2 =-9.943	-10+0.11 -0.11/2 =-9.945	-10+0.07 -0.06/2 =-9.96	-10+0.0275 -0.055/2 =-10
Z方向加工量	9.85	0.04	0.03	0.023	0.002	0.015	0.04
备注	粗加工	粗加工	粗加工	粗加工	粗加工	粗加工	精加工

表 4-6 加工条件与底面留量对应表

加工条 件 项 目	C131	C130	C129	C128	C127	C126	C125
底面留量	0.305	0.23	0.19	0.14	0.11	0.07	0.0275
电极在Z方向位置	-10+0.305	-10+0.23	-10+0.19	-10+0.14	-10+0.11	-10+0.07	-10+0.0275
放电间隙	0.31	0.24	0.22	0.165	0.11	0.06	0.055

该条件加工完后孔深	-10+0.305 -0.31/2 =-9.85	-10+0.23 -0.24/2 =-9.89	-10+0.19 -0.22/2 =-9.92	-10+0.14 -0.165/2 =-9.943	-10+0.11 -0.11/2 =-9.945	-10+0.07 -0.06/2 =-9.96	-10+0.0275 -0.055/2 =-10
Z 方向加工量	9.85	0.04	0.03	0.023	0.002	0.015	0.04
备 注	粗加工	粗加工	粗加工	粗加工	粗加工	粗加工	精加工

2) 如图 4-26 所示零件, 若电极横截面尺寸为 30mm×28mm, 请问:

- (1) 电火花加工的条件如何选择?
- (2) 电极如何在 X 方向和 Y 方向定位? 请详细写出电极的定位过程。

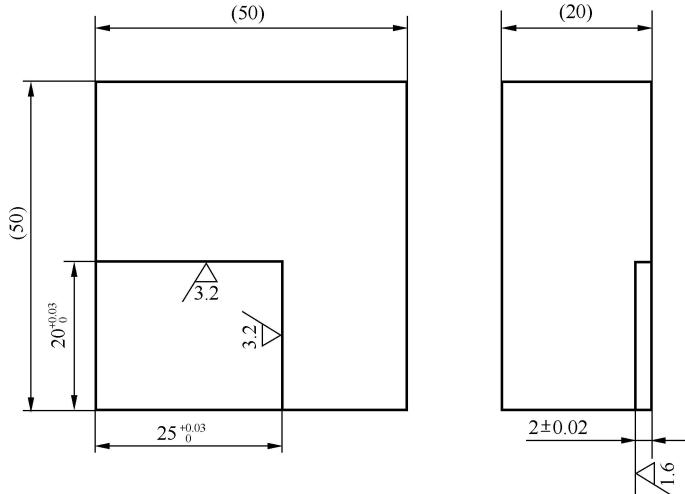


图 4-26 电火花加工零件